



Gegenstand:

Verbindungsschrauben M8 x 150 zur Befestigung der Tragflächen-U-Beschläge am Rumpfrohr.

Betreff:

alle IKARUS C22, C22 B und C22 C

Anlaß:

Im Flugbetrieb kam es zu einer Betriebsstörung bei einem Ultraleichtflugzeug Modell IKARUS C 22.

Nach der Landung wurde ein Ermüdungsbruch an der o.g.Verbindungsschraube festgestellt.

Maßnahmen:

- alle IKARUS C22, C22 B und C22 C bis Bj.07.2000:
 1. Lösen und überprüfen der vorderen und hinteren Tragflächenverschraubung
 2. Bei tragendem Schraubengewinde sofortiger Austausch der Schrauben gegen Spezialschrauben M8 x 150 und M8 x 155
- alle IKARUS C22, C22 B und C22 C:
 3. Genereller Austausch dieser Verbindungsschrauben alle 500 Betriebsstunden

Fristen:

Kontrolle vor dem nächsten Flug

Gewichte und Momente:

keine Auswirkung

Arbeitshinweise:

Die Maßnahmen können von einer sachkundigen Person durchgeführt werden und müssen in den Betriebsaufzeichnungen dokumentiert werden.

Die Durchführung der Maßnahmen ist bei der nächsten Nachprüfung von einem Prüfer mit entsprechender Berechtigung zu bescheinigen.

Warnung:

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Personenschaden oder Tod führen!