



Gegenstand:

Endstück der Ausgleichsleitung zum Schwimmergehäuse

Betreff:

alle IKARUS C42 ab Ser.-Nr. 0109-6370 mit Vergaservorwärmung

Anlaß:

Bei einer IKARUS C42 B sind Verunreinigungen im Vergaser aufgetreten, welche über die Druckausgleichsleitung zwischen Luftfilter und Vergaser ins Schwimmergehäuse gelangt sind. Diese können zum Leistungsabfall des Triebwerkes führen.

Maßnahmen:

1. Kontrolle der Schwimmerkammern auf Verunreinigungen.
2. Reinigen der Ausgleichsleitungen.
3. Entfernen der Grate in den Druckabnehmeröhrchen, gegebenenfalls Austausch der Ausgleichsleitungen und Druckabnehmeröhrchen.

Fristen:

Kontrolle vor dem nächsten Start

Gewichte und Momente:

keine Auswirkung

Arbeitshinweise:

Die Arbeiten können von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

Im Falle eines Auftretens vorgenannter Mängel wäre die Lufttüchtigkeit des Luftsportgerätes derart beeinträchtigt, dass es nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

Diese Arbeiten nicht bei offenem Feuer, Rauchen, Funkenbildung etc. durchführen!