

Gegenstand:

Befestigungselemente (Kunststoff-Spreizverschlüsse Typ Nylatch):
Tragflächen-, Rumpf- und Frontscheibenanschluß des Kabinendachs der IKARUS C42

Betreff:

alle C42

Anlaß:

Durch Verschleiß der Kunststoff-Spreizverschlüsse und Aufweitung der Bohrungen, möglicherweise durch Vibration, können sich diese lösen oder abbrechen. Dies kann ein Lösen des Daches zur Folge haben.

Fristen:

Überprüfung vor jedem Flug

Abhilfe:

Ersatz der Spreizverschlüsse durch Camloc Schnellverschlüsse oder, wenn die Flächen nur selten angeklappt werden, Ersatz durch Schraubverbindungen.

Ein Austausch der seitlichen Spreizverschlüsse (Nr. 1-4) ist nicht erforderlich, da diese weniger stark belastet werden.

